

Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Herr Wolfgang Hock
Am Kanzbuckel 4
69436 Schönbrunn

i-Kfz Prüfziffer: gP+czCLa



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO Nr. 11AP09696/A

11.03.2025

Amtl. Kennzeichen	D	HD-AI 749	Fzg-Ident-Nr.	WDB1240311B307948																									
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (01-0200)																												
Hersteller (-Nr)	DAIMLER-BENZ (D) (0708)																												
Typ und Ausführung (-Nr)	124 (404-051)																												
Herstellungsdatum	1990																												
Erstzulassung	07/1990																												
Stand des Wegstreckenzählers	36.836																												
Zul. Gesamtmasse	2000 kg																												
letzte Hauptuntersuchung vom	10/2019																												
Prüfart	Aglasterhausen, 0518-04/0518-04																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Messwerte: Betriebsbremse</th> <th colspan="2">Feststellbremse</th> </tr> <tr> <th>Achse</th> <th>links [daN]</th> <th>rechts [daN]</th> <th>links [daN]</th> <th>rechts [daN]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>289</td> <td>291</td> <td>block.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>201</td> <td>213</td> <td>block.</td> <td>198 206 block.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Abbremsung BBA: 50 %</td> <td colspan="2">Abbremsung FBA: 20 %</td> </tr> </tbody> </table>					Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse		Achse	links [daN]	rechts [daN]	links [daN]	rechts [daN]	1	289	291	block.		2	201	213	block.	198 206 block.	Abbremsung BBA: 50 %			Abbremsung FBA: 20 %	
Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse																										
Achse	links [daN]	rechts [daN]	links [daN]	rechts [daN]																									
1	289	291	block.																										
2	201	213	block.	198 206 block.																									
Abbremsung BBA: 50 %			Abbremsung FBA: 20 %																										

HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel **Prüfplakette wurde zugeteilt**
§23-Begutachtung **Die Anforderungen zur Einstufung als Oldtimer sind erfüllt**



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach StVZO untersucht und eine Begutachtung nach §23 StVZO durchgeführt.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die nachfolgend dokumentierte Begutachtung Ihres Fahrzeuges gem. §23 StVZO nicht zur
Wertfindung Ihres Oldtimers dienen kann, und ggf. nach der Herstellung erfolgte Veränderungen Ihres Fahrzeuges, soweit
diese nach §23 StVZO zulässig sind, von uns nicht dokumentiert wurden.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die
angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere
Aufmerksamkeit:

- * Radbremse, Bremsscheibe 1. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (HW)
- * Radbremse, Bremsscheibe 2. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (HW)
- * Räder / Reifen, Reifen 1. und 2. Achse älter als 10 Jahre - Erneuerung wird empfohlen (HW)
- * Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Motor Dichtung schwitzt - Zustand beobachten (HW)
- * Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Differential hinten Dichtung schwitzt - Zustand beobachten (HW)

Fortsetzung des Untersuchungsberichtes auf Seite 3

Im Auftrag der GTÜ mbH
01300014 Dipl.-Ing. (BA) Markus Geiger
KFZ-Sachverständige
Ing.-Büro Baumgartner GbR
Carl-Benz-Str. 3 a
74889 Sinsheim
Tel: 07261948308-0

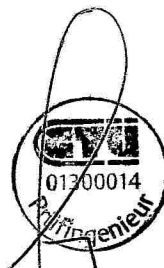

Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

i-Kfz Prüfziffer: gP+czCLa



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO Nr. 1IAP09696/A

11.03.2025

Amtl. Kennzeichen

D HD-AI 749 Fzg-Ident-Nr.

WDB1240311B307948

Fortsetzung des Untersuchungsberichtes von Seite 2

Bemerkungen:

Das Gutachten wurde nach Nr. 1. a) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt. Das Fahrzeug ist zugelassen.

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
Neue Schlüsselnummer zum Feld 14.1




Ergebnis der §23-Begutachtung:

Wir freuen uns, dass Ihr Fahrzeug die Anforderungen für die Einstufung als Oldtimer nach §23 StVZO erfüllt.
Bitte lassen Sie die Fahrzeugpapiere von der Zulassungsstelle berichtigen.

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Im Auftrag der GTÜ mbH
01300014 Dipl.-Ing. (BA) Markus Geiger
KFZ-Sachverständige
Ing.-Büro Baumgartner GbR
Carl-Benz-Str. 3 a
74889 Sinsheim
Tel: 07261948308-0

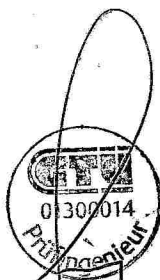

Unterschrift/Stempel

GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH · Vor dem Lauch 25 · 70567 Stuttgart · FON 0711 97676-0 · MAIL info@gtue.de
Amtlich anerkannte Überwachungsorganisation · Geschäftsführung: Thomas Emmert, Dr. Frederik Schmidt
Sitz der Gesellschaft/Registergericht: Stuttgart HRB Nr. 9610 · USt.-IdNr.: DE 147841514 · Bitte beachten Sie die Rückseite



© 2024 GTÜ mbH F.-Nr. UB 03/24

187752901 4

Herr Wolfgang Hoock
Am Kanzbuckel 4
69436 Schönbrunn

i-Kfz Prüfziffer: gP+czCLa



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1IAP09696/A

(3) 11.03.2025 14:24

(2) Amtl. Kennzeichen		D	HD-AI 749	(1) Fzg-Ident-Nr.	WDB1240311B307948			
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)		PKW (01-0200)		Messwerte: Betriebsbremse			Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)		DAIMLER-BENZ (D) (0708)						
Typ und Ausführung (-Nr)		124 (404-051)		Achse	links	rechts	links	rechts
Erstzulassung		07/1990			[daN]	[daN]	[daN]	[daN]
(4) Stand des Wegstreckenzählers		36.836		1	289	291	block.	
Zul. Gesamtmasse		2000 kg		2	201	213	block.	198 206 block.
letzte Hauptuntersuchung vom		10/2019		Abbremsung BBA: 50 %			Abbremsung FBA: 20 %	
(3) Prüfort		Aglasterhausen, 0518-04/0518-04						
Version Systemdaten-Anwendung		4.27.4						

Messwerte: Betriebsbremse

Achse	links [daN]	rechts [daN]
1	289	291
2	201	213

Abbremsung BBA: 50 %

Feststellbremse

links [daN]	rechts [daN]
198	206

Abbremsung FBA: 20 %

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 11.03.2025, Kontrollnummer: BW-5-01-0850-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- * Radbremse, Bremsscheibe 1. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (HW)
- * Radbremse, Bremsscheibe 2. Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (HW)
- * Räder / Reifen, Reifen 1. und 2. Achse älter als 10 Jahre - Erneuerung wird empfohlen (HW)
- * Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Motor Dichtung schwitzt - Zustand beobachten (HW)
- * Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Differential hinten Dichtung schwitzt - Zustand beobachten (HW)

(10) Bemerkungen:

Das Gutachten wurde nach Nr. 1. a) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt. Das Fahrzeug ist zugelassen.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
Neue Schlüsselnummer zum Feld 14.1



Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

Seite 1 - weiter auf Seite 2

Rechnung Nr.1IAP09696/R

Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt. *)	102,52 EUR
Prüfentgelt §23 Oldtimer-Untersuchung o. MwSt.	89,92 EUR
Vergütung gem. Anlage VIIIb StVZO Nr. 6.4 o. MwSt.	6,72 EUR
Summe o. MwSt.	199,16 EUR
19 % MwSt.	37,84 EUR
Gesamtbetrag	237,00 EUR

*) incl. amt. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
erhöhtes HU-Entgelt gemäß GebOst Nr. 413, Fußnote 8

Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
01300014 Dipl.-Ing. (BA) Markus Geiger
KFZ-Sachverständige
Ing.-Büro Baumgartner GbR
Carl-Benz-Str. 3 a
74889 Sinsheim
Tel: 07261948308-0



Unterschrift/Stempel





Durch die DAkKS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Herr Wolfgang Hooch
Am Kanzbuckel 4
69436 Schönbrunn

i-Kfz Prüfziffer: gP+czCLa



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO Nr. 1IAP09696/A

11.03.2025


Das Gutachten wurde nach Nr. 1. a) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt. Das Fahrzeug ist zugelassen.

Fahrzeugdaten

Amtl.-Kennzeichen	HD-AI 749	Fzg-Ident-Nr.	WDB1240311B307948
Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	PKW (01-0200)	Hersteller (-Nr)	DAIMLER-BENZ (D) (0708)
Typ und Ausführung (-Nr)	124 (404-051)	Handelsbezeichnung	300 E-24
Baujahr/Herstellungsdatum	1990	Erstzulassung	07/1990

Technische Beschreibung

Zustand der Hauptbaugruppen		
3.1 Aufbau / Karosserie		
3.1.1 Außenhaut	Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	erfüllt
	Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	erfüllt
3.1.2 Lack	Zeitgenössische Farbgebung	erfüllt
	Zeitgenössische Reklamemotive/Firmenaufschriften	erfüllt
3.2 Rahmen und Fahrwerk		
3.2.1 Rahmen	Originalausführung/Originalersatzteil/Nachfert. m. Herstellerfreigabe	erfüllt
3.2.2 Fahrwerk	Originalausführung/Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.3 Motor und Antrieb		
3.3.1 Motor	Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	erfüllt
	Gemischaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	erfüllt
	Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.3.2 Getriebe	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.4 Bremsanlage		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.5 Lenkung		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
	Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	erfüllt
3.6 Reifen / Räder		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.7 Elektrische Anlage		
3.7.1 LTE	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.7.2 Radio	Kein Radio vorh./Originalausführung/zulässige Umrüstung	erfüllt
3.7.3 Übrige Ausstattung	Originalausführung/zulässige Umrüstung	erfüllt
3.8 Innenraum		
3.8.1 Sitze / Gurte	Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	erfüllt
3.8.2 Armaturen Brett	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	erfüllt
3.9 Pflege- und Erhaltungszustand		
	Guter Pflege- und Erhaltungszustand	erfüllt

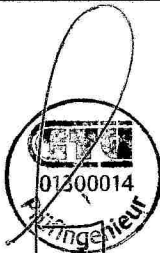

Herr Wolfgang Hoock
Am Kanzbuckel 4
69436 Schönbrunn

i-Kfz Prüfziffer: gP+czCLa



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1IAP09696/A

(3) 11.03.2025 14:24

(2) Amtl. Kennzeichen

D HD-AI 749

(1) Fzg-Ident-Nr.

WDB1240311B307948

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (01-0200)
Hersteller (-Nr) DAIMLER-BENZ (D) (0708)
Typ und Ausführung (-Nr) 124 (404-051)
Erstzulassung 07/1990
(4) Stand des Wegstreckenzählers 36.836
Zul. Gesamtmasse 2000 kg
letzte Hauptuntersuchung vom 10/2019
(3) Prüfort Aglasterhausen, 0518-04/0518-04
Version Systemdaten-Anwendung 4.27.4

Messwerte: Betriebsbremse

Achse	links [daN]	rechts [daN]
1	289	291
2	201	213

Abbremsung BBA: 50 %

Feststellbremse

links [daN]	rechts [daN]
198	206

Abbremsung FBA: 20 %

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA)
vom 11.03.2025, Kontrollnummer: BW-5-01-0850-63

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die
angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere
Aufmerksamkeit:

- * Radbremse, Bremsscheibe 1, Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (HW)
- * Radbremse, Bremsscheibe 2, Achse links und rechts oberflächlich korrodiert (HW)
- * Räder / Reifen, Reifen 1. und 2. Achse älter als 10 Jahre - Erneuerung wird empfohlen (HW)
- * Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Motor Dichtung schwitzt - Zustand beobachten (HW)
- * Motor / Antrieb / Kühlsystem, Umweltbelastung: Differential hinten Dichtung schwitzt - Zustand beobachten (HW)

(10) Bemerkungen:

Das Gutachten wurde nach Nr. 1. a) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt. Das Fahrzeug ist zugelassen.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
Neue Schlüsselnummer zum Feld 14.1




Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut
begrüßen zu dürfen.

Seite 1 - weiter auf Seite 2

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
01300014 Dipl.-Ing. (BA) Markus Geiger
KFZ-Sachverständige
Ing.-Büro Baumgartner GbR
Carl-Benz-Str. 3 a
74889 Sinsheim
Tel: 07261948308-0

Unterschrift/Stempel

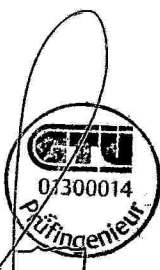

Rechnung Nr.1IAP09696/R

Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU ohne UMA o. MwSt. *)	102,52 EUR
Prüfentgelt §23 Oldtimer-Untersuchung o. MwSt.	89,92 EUR
Vergütung gem. Anlage VIIIb StVZO Nr. 6.4 o. MwSt.	6,72 EUR
Summe o. MwSt.	199,16 EUR
19 % MwSt.	37,84 EUR
Gesamtbetrag	237,00 EUR

*) incl. amtl. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
erhöhtes HU-Entgelt gemäß GebOst Nr. 413, Fußnote 8

Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt





Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/ IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-IS-11110-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Herr Wolfgang Hoock
Am Kanzbuckel 4
69436 Schönbrunn

i-Kfz Prüfziffer: gP+czCLa



Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach §23 StVZO Nr. 11AP09696/A

11.03.2025

Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand

3.1 Aufbau / Karosserie	
3.2 Rahmen und Fahrwerk	
3.3 Motor und Antrieb	
3.4 Bremsanlage	
3.5 Lenkung	
3.6 Reifen / Räder	
3.7 Elektrische Anlage	
3.8 Innenraum	

Ergebnis der Begutachtung

Das Fahrzeug erfüllt die Anforderungen als "kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut" und kann gemäß §23 StVZO als "Oldtimer" eingestuft werden.

Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt.

Untersuchungsbericht-Nr.: 11AP09696/A
Ort und Datum der Begutachtung: 74858 Aglasterhausen 11.03.25

Unterschrift u. Name
des Prüf.-Ing. 01300014
Dipl.-Ing. (BA) Markus Geiger





Ergänzende Hinweise für die Zulassungsbehörde

Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung
Neue Schlüsselnummer zum Feld 14.1



© 2024 GTÜ mbH F.-Nr. UB 03/24
187752899 4



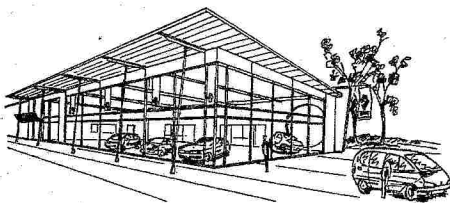

Wir halten Sie mobil

Ihr Renault-Dacia-Reifen-Fachbetrieb im Neckar-Odenwald-Kreis

Gerhard Hufnagel Auto- und Reifenservice GmbH
Ohrsbergweg 9, 69412 Eberbach

Firma
Hoock
Datentechnik GmbH
Am Kanzbuckel 4

69436 Schönbrunn-Moosbrunn

- Renault und Dacia Vertragshändler
- Renault und Dacia Vertragswerkstatt
- Gebrauchtwagen
- Unfallinstandsetzung und Reparatur aller Marken
- Vermittlung von Leasing und Finanzierung
- Neureifen aller Art
- Stahl- und Alu-Felgen
- Beratung-Verkauf-Montage

Tel. (0 62 71) 7 13 33
Fax (0 62 71) 7 21 49

Ohrsbergweg 9
69412 Eberbach

E-Mail: info@hufnagel-eberbach.de
Internet: www.hufnagel-eberbach.de

Öffnungszeiten:

Werkstatt:

Mo. - Fr. 8-12 und 13-16.30 Uhr

Büro:

Mo. - Fr. 8-12 und 13-18 Uhr

RECHNUNG

Es bediente Sie: Haas, Michaela
Kundennummer: 122775

Telefon: 06272-8909944

Beleg-Nr.: 1584311 Auftragsnummer: 1493125
Belegdatum: 11.03.25 Auftragsdatum: 11.03.25
Leistungsdatum: 11.03.25 Steuernummer: 40002 / 12650

Mobil:
Email:
Seite: 1

Amtl. Kennz.	Fahrgestellnummer	Modell	Motornummer	HU / AU	Erstzulassung	Kilometerstand
HD-A1 749	WDB1240311B307948	99		03.27 / 03.27	17.07.90	36.836
Mercedes Benz 300E		124			Fabrikationsnr.:	0708-404

Nummer	Menge	Bezeichnung	Preis	Rab. %	Summe
A		WIR FÜHRTEN FOLGENDE ARBEITEN FÜR SIE DURCH:			
HU	4,00	VORPRÜFUNG ZUR GESETZLICHEN HAUPT-UND ABGASUNTERSUCHUNG INKL. PRÜFUNG VON BELEUCHTUNG UND BREMSWIRKUNG DES FAHRZEUGES AUF DEM BREMSEN- PRÜFSTAND	9,30		37,20
HG	1,00	HU GTÜ GEBÜHR H-KENNZEICH	237,00		237,00 *
AU	1,00	ABGASUNTERSUCHUNGSG.	50,84		50,84
		Summe Eingriff:			325,04
		Gesamt Lohn	37,20		
		Gesamt Sonstiges	287,84		
		Umsatzsteuer 19,00 % von	88,04		16,73
	*	o. Mwst. (*) 0,00 % von	237,00		0,00

Gesamt netto EUR 325,04
MwSt-Betrag EUR 16,73

Rechnung Gesamt brutto
EUR 341,77

Zahlbar nach Erhalt ohne Abzug!

Bis zur vollständigen Bezahlung behalten wir uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Es gelten die in der Annahme aushängenden Geschäftsbedingungen.

☐ EC
☐ BAR

Unterschrift

Sparkasse Neckartal-Odenwald
IBAN: DE90 6745 0048 0001 0324 99
BIC: SOLADES1MOS

Volksbank Neckartal eG
IBAN: DE29 6729 1700 0020 8318 04
BIC: GENODE61NGD

Gerhard Hufnagel Auto- und Reifenservice GmbH
Geschäftsführer: Gerhard Hufnagel, Gregor Hufnagel
Amtsgericht Mannheim HRB Nr. 333841

bei 11.03.25
Radmüttern nach ca. 50 km
auf festen Sitz prüfen!